

Controlerapport waterschap Brabantse Delta

Datum:	15-7-2021
Ambtenaar:	J
Naam bedrijf:	Van der Kooij
Adres:	Denariusstraat 19A
Postcode en woonplaats:	J J
Telefoonnummer:	
Tijdens het bezoek gesproken met:	J J / J
Telefoonnummer:	J
Aard van de inrichting:	Olie/vet-verwerkend bedrijf.
Aanleiding:	Leiding gesprongen tijdens meting.

Op woensdag 14-7-2021 heb ik in opdracht van J bij Van Der Kooij een meetset met debietmeting (geen monstername) geplaatst om het debiet wat naar het gemeenteriool wordt gepompt te meten/monitoren.



Donderdagmorgen (8:40 uur) 15-7-2021 werd ik gebeld door J J dat er een leiding was gesprongen en het terrein volliep, het had 's nachts flink geregend.

Ik was in Rijen en ben meteen gaan kijken.

Het is bekend dat de afvoerleiding naar het gemeenteriool te klein is om het water, vooral bij regen, goed weg te kunnen pompen. Er prikken veel bedrijven in op de afvoerpijp waardoor de weerstand te groot wordt en de pomp (grote pomp) de druk flink opbouwt. Van der Kooij zit op het einde van de afvoerpijp.

Er is door het bedrijf een soort broekstuk gemaakt van PVC waardoor er een contra-meting uitgevoerd kan worden, we kunnen een meetset tussen de afvoerleiding naar het gemeenteriool van de pomp bouwen. Zie foto. (waar de pion op staat is de pompput).

Ter plaatse :

De afvoerpomp stond al uit en het water wat uit de put kwam was retourwater vanuit het riool, die helemaal vol stond.

Een zuigwagen probeerde het terrein, zuigen vanuit de goten, "droog" te houden. Dit water wordt opgeslagen in een tank om later gedoseerd te lozen.

Ik heb samen met [REDACTED] getracht om een rioolstop te plaatsen in de afgebroken afvoerpijp, dit lukte niet door een te grote tegendruk en het olie/vetachtige product /water wat het bedrijf verpompt. (alles is er vettig/glad).

Het water wat nog uit het riool kwam was veelal "regenwater".

Het bedrijf blijft zoveel mogelijk water wegzuigen en als men bij de afgebroken leiding kan probeert men er een afsluiter op te lijmen. Dit is een tijdelijke oplossing en als het volgende week droog is gaat men dit PVC broekstuk vervangen door RVS.

Het bedrijf probeert zoveel mogelijk afvalwater te verwerken in het product, alleen bij regenval komt er te veel water en moet men wel gaan lozen (groot terreinoppervlak).

Ik heb gesproken met [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

Beide heren gaven al aan dat deze koppeling al vaker was losgekomen en waarom dit niet meteen van RVS was gemaakt.

De meetset/debietmeting is even buiten werking. (slangen losgekoppeld, stekker eruit).

Ik ben op vrijdag 16-7-2021 nog een keer gaan kijken en de afsluiter was reeds gemonteerd. Het bedrijf kan nu afvalwater dat ligt opgeslagen gedoseerd gaan lozen.

[REDACTED] [REDACTED] was bezig met het RVS broekstuk en gaf aan dat hij deze vanmiddag nog zou gaan monteren op de plaats van het PVC broekstuk. Dus als het goed is kunnen a.s. maandag de slangen van de debietmeting er weer tussen gemonteerd worden. De terugslagklep ligt tijdelijk in de kast.









